

Единая система конструкторской документации

**ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ
ОБМОТОК И ИЗДЕЛИЙ С ОБМОТКАМИ****ГОСТ
2.705-70**Unified system for design documentation.
Rules for presentation of electric schemes of windings and
products with windingsПостановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 21 /XII 1970 г. № 1784 срок введения установлен

с 01.01.72

Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения электрических схем обмоток и изделий с обмотками для всех отраслей промышленности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Типы схем и общие требования к выполнению схем — по ГОСТ 2.701 — 84.

1.2. Для обмоток и изделий с обмотками (трансформаторов, электрических машин и т.д.) выполняют одну или несколько электрических схем следующих типов:

- схема структурная;
- схема принципиальная;
- схема соединений;
- схема подключения;
- схема расположения.

1.3. Схемы выполняют в виде самостоятельных документов. Допускается помещать схему на поле сборочного чертежа.

1.4. Правила выполнения структурных, принципиальных схем и схем подключения — по ГОСТ 2.702 — 75.

1.5. Схемы соединений и схемы расположения выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.702 — 75 и настоящего стандарта.

2. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ**2.1. Общие правила**

2.1.1. На схеме соединений, кроме электрических элементов, допускается изображать части магнитопровода и отдельные элементы конст-

рукции изделия, например, крышку бака трансформатора, изоляционные прокладки между обмотками (пример 1 приложения).

2.1.2. При выполнении схемы разъемного изделия (например, разъемного статора) на схеме изображают след плоскости разреза.

2.1.3. Если при выполнении схемы ясно видна закономерность в структуре ее графики, то допускается сокращать эту графику (пример 2 приложения).

2.1.4. При одинаковых соединениях элементов в многофазных изделиях (например, катушек в обмотке трехфазного трансформатора) на схеме допускается изображать элементы и их соединения только в одной фазе. При этом на поле схемы приводят указание о том, что соединения в остальных фазах выполняются аналогично (пример 3 приложения).

2.1.5. Допускается указывать направление тока на изображении элемента обмотки (катушке, катушечной группе, секции, витке, отдельном проводнике) и на изображении соединения.


2.1.6. Если все элементы обмотки одинаковы, то допускается около графических обозначений элементов не указывать их наименования и обозначения.

2.1.7. На поле схемы допускается помещать необходимые технические данные, например: число пазов, шаг по пазам и коллектору, число полюсов, число фаз, число пазов на полюс и фазу, число параллельных ветвей, число коллекторных пластин, вид обмотки, наличие уравнительных соединений, число катушек в катушечных группах и чередование катушечных групп при дробном числе пазов на полюс и фазу, распределение проводников по пазам и по слоям, направление намотки катушек, указания о соединениях между отдельными элементами обмотки, количество ходов в обмотке и т.п. (пример 4 приложения).

2.1.8. Элементы обмотки изображают в соответствии с требованиями ГОСТ 2.723 – 68.

Для выделения принадлежности элементов к разным обмоткам допускается полуокружности в условном графическом обозначении выполнять разными радиусами (черт. 1).

В изображениях дисковых катушек элементы обмоток допускается показывать в виде утолщенных отрезков линии.

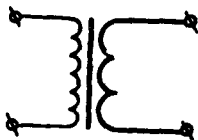

Черт. 1

2.1.9. При показе нетоковедущих элементов (например, магнитопроводов, элементов конструкции) допускается приводить их внешние

очертания или условные графические обозначения (пример 5 приложения).

2.1.10. Группу щеток электрической машины, соединенных параллельно и находящихся под одним полюсом, допускается изображать одним условным графическим обозначением.

2.1.11. Элементы обмотки и соединения, принадлежащие к разным обмоткам (например, обмоткам последовательного и параллельного возбуждения электрических машин) и к разным фазам, допускается выполнять линиями разной толщины (пример 6 приложения).

2.1.12. Для выделения отдельных элементов обмотки среди многократно повторяющихся одинаковых изображений допускается эти элементы выполнять линиями большей толщины (пример 7 приложения).

2.1.13. Допускается начала и концы элементов обмотки обозначать на схеме:

- а) числами (см. пример 4 приложения);
- б) буквами: Н – начало элемента, К – конец элемента.

К буквенным обозначениям допускается добавлять цифры, указывающие порядковые номера начала и конца обмоток, например Н1, К3;

- в) точками, наносимыми около начала элемента обмотки.

2.1.14. Полярность главных полюсов электрических машин обозначают буквами N (северный полюс) и S (южный полюс), полярность добавочных полюсов – соответственно буквами n и s.

Допускается к буквенным обозначениям добавлять цифры, указывающие порядковый номер полюса.

- 2.1.15. Допускается пазы магнитопровода нумеровать.

2.1.16. На схемах изделий, не имеющих пазов, допускается нумеровать отдельные стороны катушек (секций).

2.1.17. Схемы соединений выполняют с расположением изображений элементов обмотки:

- а) при развертке ее на плоскость;
- б) применительно к виду на изделие с определенной стороны;
- в) определяемым удобством чтения схемы.

2.2. Правила выполнения схем с расположением элементов обмотки при развертке ее на плоскость

2.2.1. Место условного разреза обмотки на схемах частей электрических машин (ротора, статора, якоря) выбирают с таким расчетом, чтобы разрезанным оказалось наименьшее количество лобовых частей и межкатушечных соединений.

Место разреза с обеих сторон развертки обозначают штрихпунктирной линией (см. пример 6 приложения).

2.2.2. Для схем частей электрических машин изображение катушки (секции) обмотки должно приближенно отображать конфигурацию катушки в конструкции (пример 8 приложения).

2.2.3. Элемент обмотки, состоящий из нескольких проводников, изображают одной линией, а при подходе к местам соединений с дру-

гими токоведущими элементами (например, с коллектором) каждый проводник изображают отдельной линией (см. пример 7 приложения).

2.2.4. На схемах частей электрических машин принадлежность сторон элемента обмотки к разным слоям в пазу показывают следующим образом:

сторону, лежащую ближе к воздушному зазору, — сплошной линией;

сторону, лежащую за ней (невидимую), — штриховой линией той же толщины.

Обе линии на схеме располагают рядом (см. пример 7 приложения).

2.2.5. Номера пазов магнитопровода располагают в разрывах активных сторон катушек (см. пример 8 приложения).

2.3. Правила выполнения схем с расположением изображений элементов обмотки применительно к виду на изделие с определенной стороны

2.3.1. Расположение элементов на схеме должно соответствовать виду на изделие со стороны, обеспечивающей наибольшее удобство чтения схемы.

На поле схемы помещают надпись, поясняющую, какому виду на изделие соответствует расположение элементов на схеме.

Допускается пояснительную надпись не помещать, если расположение элементов на схеме ясно без надписи (см. пример 3 приложения).

Для схем электрических машин расположение элементов на схеме должно соответствовать виду со стороны коллектора (контактных колец). В этом случае пояснительную надпись на поле схемы не помещают (пример 9 приложения).

Допускается выполнять схему, соответствующую виду на машину не со стороны коллектора (контактных колец). При этом на схеме помещают пояснительную надпись.

Если коллектор (контактные кольца) располагается с обеих сторон машин, то на поле схемы приводят соответствующую пояснительную надпись.


На схемах частей электрических машин изображения элементов обмоток располагают применительно к виду на изделие с торца.

2.3.2. Для большей наглядности схемы допускается отдельные элементы конструкций (например, коробку выводов, расположенную сбоку) изображать условно повернутыми до совмещения с плоскостью схемы.

В этом случае рядом с изображением помещают соответствующую надпись (см. пример 5 приложения).

2.3.3. На схемах электрических машин элементы обмоток и соединения, расположенные со стороны, противоположной изображенному на схеме виду, показывают штриховыми линиями (см. пример 5 приложения).

2.3.4. Если необходимо показать направление намотки, то допускается полюсную катушку изображать в виде витка или нескольких витков (черт 2).

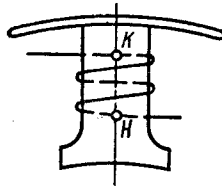

Черт. 2

2.3.5. Если необходимо показать на схеме катушку, одна из активных сторон которой уложена в нескольких пазах одного полюса, то допускается изображать только один паз. При этом всю катушку условно изображают в виде витка (пример 8 приложения).

2.3.6. На схемах частей электрических машин показывают расположение элементов обмотки в пазах магнитопровода (см. пример 2 приложения).

2.3.7. Допускается пазы магнитопровода не изображать, а все технические данные о них приводить в тексте на поле схемы (пример 10 приложения).

2.4. Правила выполнения схем с расположением изображений элементов обмотки, определяемым удобством чтения схемы

2.4.1. Для простоты и наглядности показа соединений в схемах частей электрических машин (например, соединений катушек в катушечные группы, междуполюсных соединений катушечных групп и т.п.) катушки изображают в виде горизонтальных отрезков и располагают в вертикальные столбцы в порядке, соответствующем расположению их в изделии.

Изображения катушек на схеме при необходимости группируют по секциям, фазам или различным обмоткам. Межкатушечные соединения изображают диагональными линиями.

Около изображений элементов обмотки приводятся числовые и буквенные обозначения пазов, катушечных групп, выводов обмоток (пример 11 приложения).

Допускается выполнять схему повернутой на 90° .

Допускается изображать разные элементы обмотки линиями различной длины. При этом на поле схемы приводят расшифровку принятых обозначений.

2.4.2. Если нет необходимости указывать на схеме расположение каждой катушечной группы в соответствующем пазу, то допускается изображать элементы обмотки, например, катушечные группы в виде прямоугольников. Над диагональю, проведенной в каждом прямоугольнике, указывают номер катушечной группы, под диагональю – число катушек в катушечной группе (пример 12 приложения).

3. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ РАСПОЛОЖЕНИЯ


3.1. Каждый элемент обмотки, состоящий из одного или нескольких проводников (транспонированных или нетранспонированных), изображают одной линией (пример 13 приложения).

3.2. Все элементы обмотки на схеме нумеруют слева направо или сверху вниз и присваивают цифровое обозначение в соответствии с расположением их на первом транспозиционном участке.

3.3. Допускается на поле схемы дополнительно изображать элементы в виде прямоугольников, внутри которых помещают их цифровые обозначения (пример 14 приложения).

3.4. На каждом транспозиционном участке прямоугольники группируют в соответствии с расположением элементов в обмотке (см. пример 14 приложения).

АБВГ. XXXXXX. 052.34

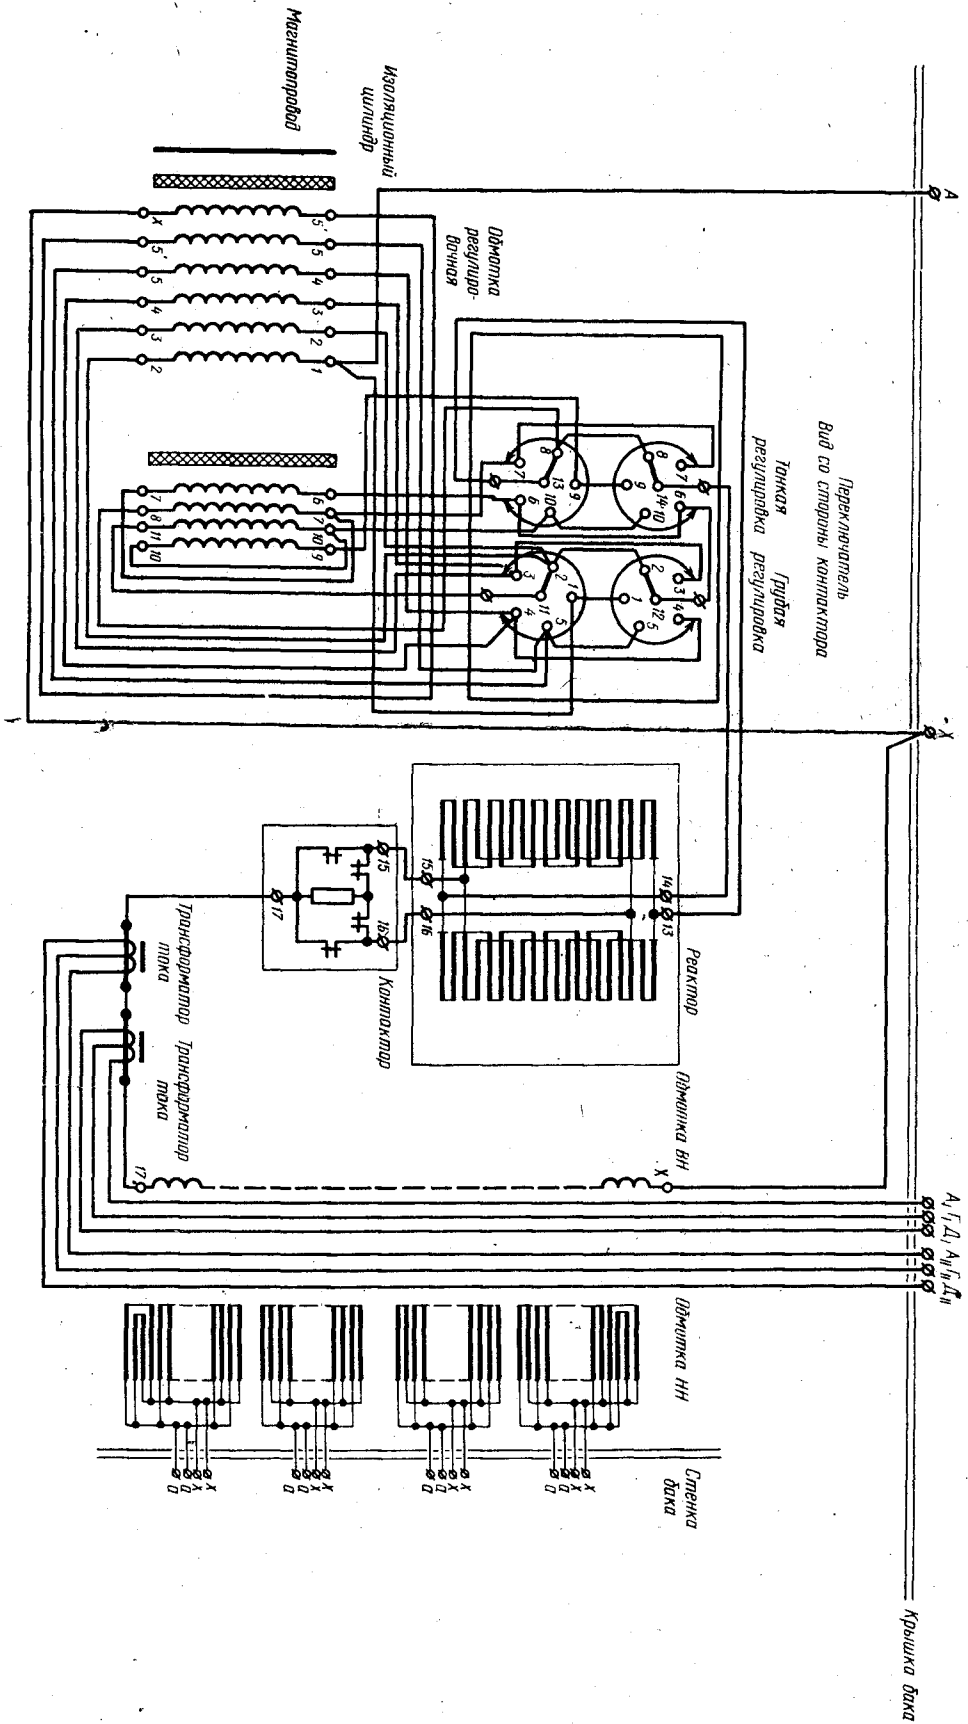

ПРИМЕР 1


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Имя листа	№ докум.	Подп.	Дата	АБВГ. XXXXXX. 052.34	Лист	Масса	Масштаб
Резерв							
Проф.							
Т. контр.							
Н. контр.							
Упл.				Лист	Листов 1		

Трансформатор
Схема электрическая
соединений

ПРИМЕР 2

АБВГ. XXXXXX. 028 Э4

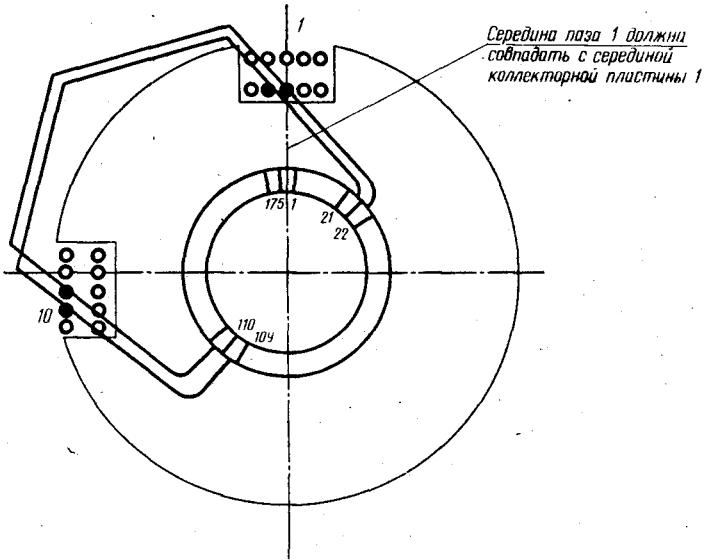

Обмотка
 Число пазов $z = 35$
 Число коллекторных пластин $k = 175$
 Шаг по пазам $y = 1-10; 2-11$
 Шаг по коллектору $y_k = 1-88$

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
И. контр.				
Утв.				


АБВГ. XXXXXX. 028 Э4

Якорь
 Схема электрическая
 соединений

Лист	Масса	Масштаб
Лист	Листов !	

ПРИМЕР 3

АБВГ.ХХХХХХ.032.34

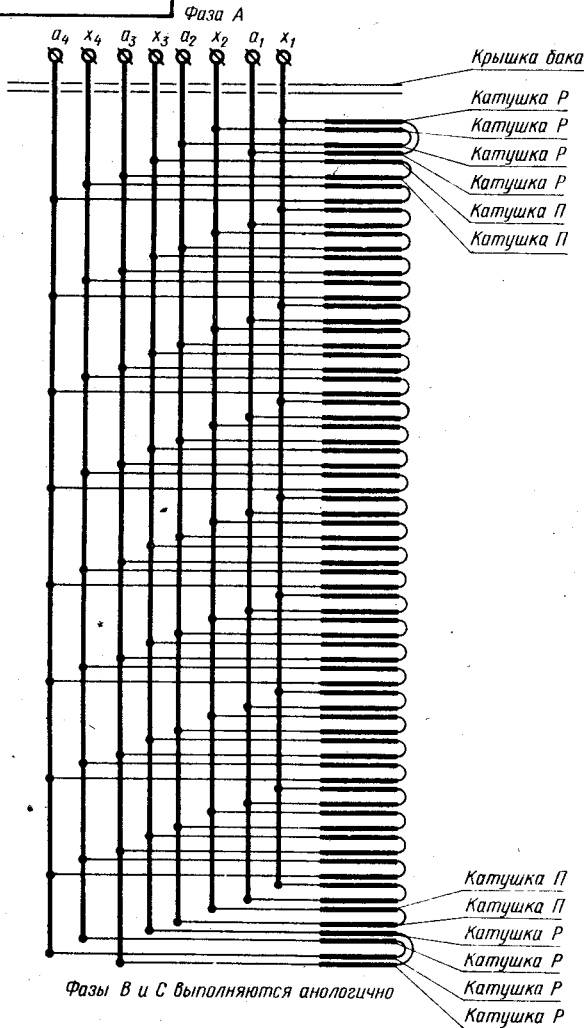

АБВГ.ХХХХХХ.032.34


Обмотка НН
Схема электрическая
соединений

Лит.	Масса	Масштаб
Лист		Листов 1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб				
Пров				
Т. контр.				
Н контр.				
Утв.				

Изм. № докум. Подп. и дата

АБВГ.ХХХХХХ.002

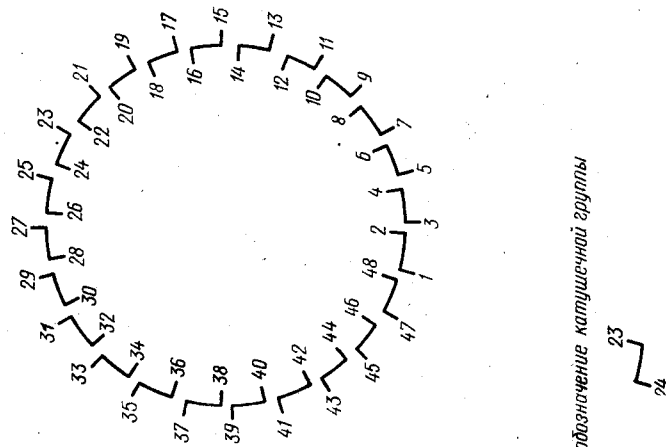

Условное обозначение катушечной группы


Обозначение	Напряжение, В	Число пазов	Шаг по пазам	Число катушек в катушечных группах и чередование катушечных групп	Число пазов на полюс и фазу	Число параллельных цепей	Порядок соединения выводов катушечных групп	Соединения с выводящим кабелем
АБВГ.ХХХХХХ.002	220/380	48	1-6	2	2	—	Для фазы I: 44-38; 37-31; 32-26; 25-19; 20-14; 13-7; 8-2. Для фазы II: 48-42; 41-35; 36-30; 29-23; 24-18; 17-11; 12-6. Для фазы III: 4-46; 45-39; 40-34; 33-27; 28-22; 21-15; 16-10.	43-С1; 1-С4; 47-С2; 5-С5; 3-С3; 9-С6.
АБВГ.ХХХХХХ.007	220/380	54	1-7	2.2.2.3;	2/4	—	То же	То же
АБВГ.ХХХХХХ.015	500			2.2.2.3...				43-С1; 47-С2; 3-С3.
АБВГ.ХХХХХХ.017	220/380	54	1-7	2.2.2.3;	2/4	2	Для фазы I: 43-19; 44-38; 37-31; 32-26; 20-14; 13-7; 8-2; 25-1. Для фазы II: 47-23; 48-42; 41-35; 36-30; 24-18; 17-11; 12-6; 29-5. Для фазы III: 3-27; 4-46; 45-39; 40-34; 28-22; 21-15; 16-10; 33-9.	43-С1; 1-С4; 47-С2; 5-С5; 3-С3; 9-С6.
АБВГ.ХХХХХХ.026	500			2.2.2.3...				43-С1; 47-С2; 3-С3.

Четными числами на схеме обозначены выводы из сторон катушек, лежащих на дне паза.
 Нечетными числами обозначены выводы из сторон катушек, лежащих вблизи воздушного зазора.
 Для электродвигателей на напряжение 500 В выводы катушечных групп I, 5 и 9 соединить между собой.
 Число полюсов 2р=8
 Число катушечных групп 24.

АБВГ.ХХХХХХ.035 34			
Лист	Масштаб		
Схематическая схема соединений			
		Лист	Листов 1
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Датум
Разработ.			
Т. контрол.			
И. контрол.			
Утв.			

ПРИМЕР 5

АБВГ XXXXXX 01834

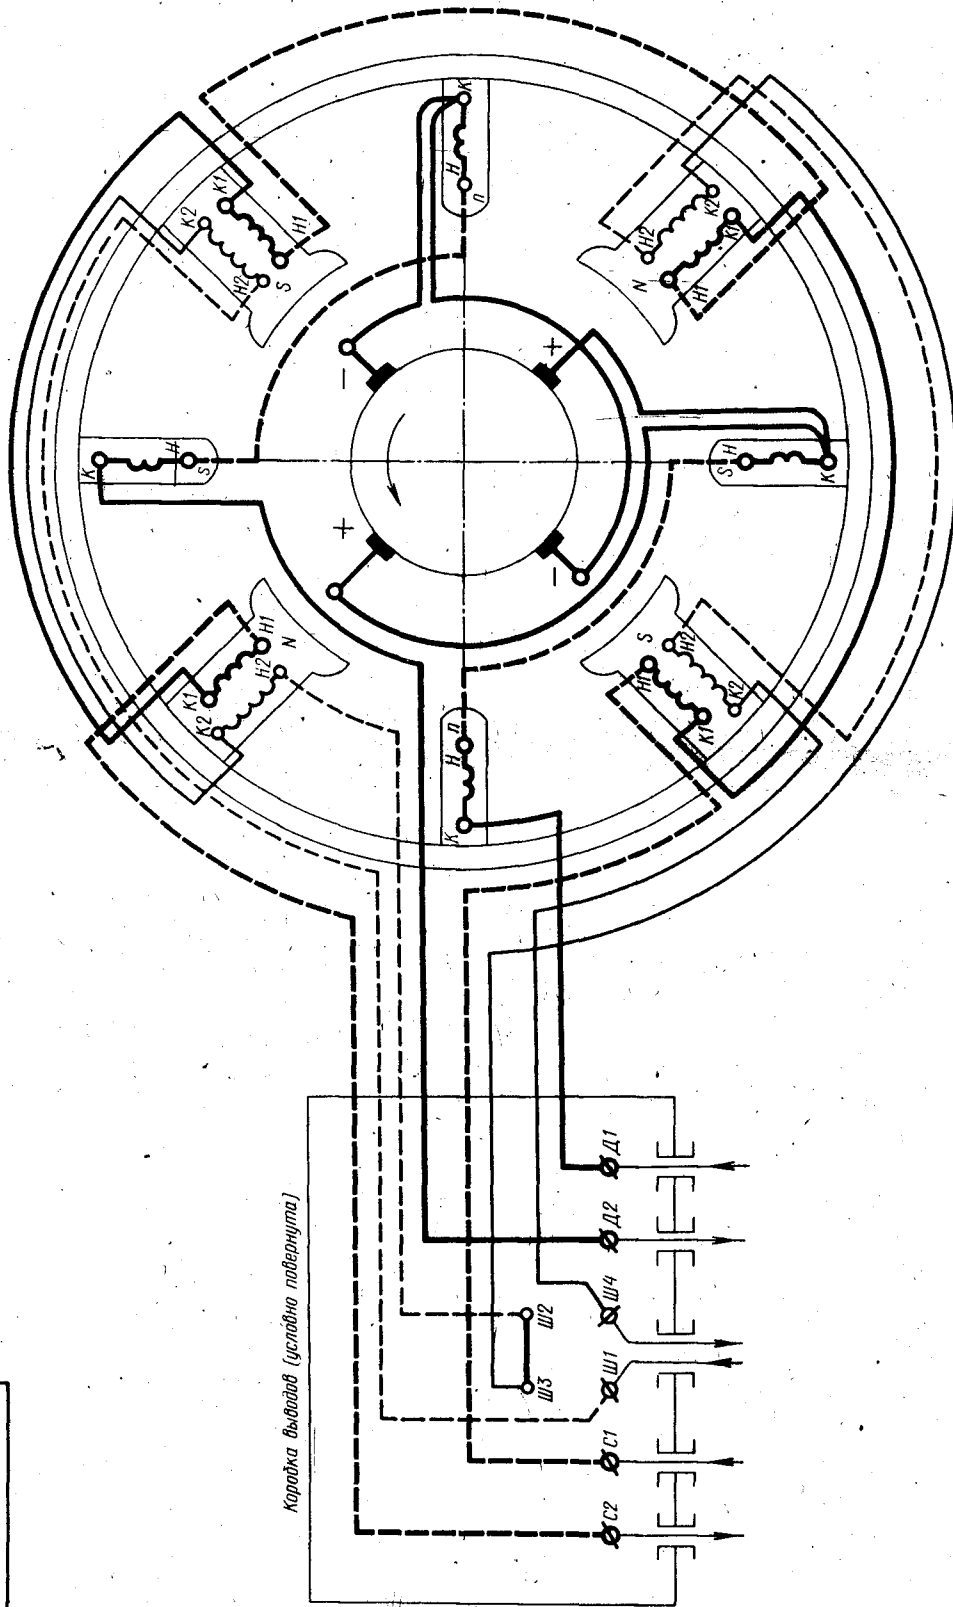


Коробка выводов (условно повернута)

АБВГ XXXXXX 018 34

Лист	Масса	Масштаб
Лист	Лист	Листов 1
Электродвигатель Схема электрическая соединений		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.
Разработ.	Проект.	И. контр.
Н. контрол.	Упроб.	

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № докум.	Инд. № подл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------

АБВГ. XXXXXX. 037 34

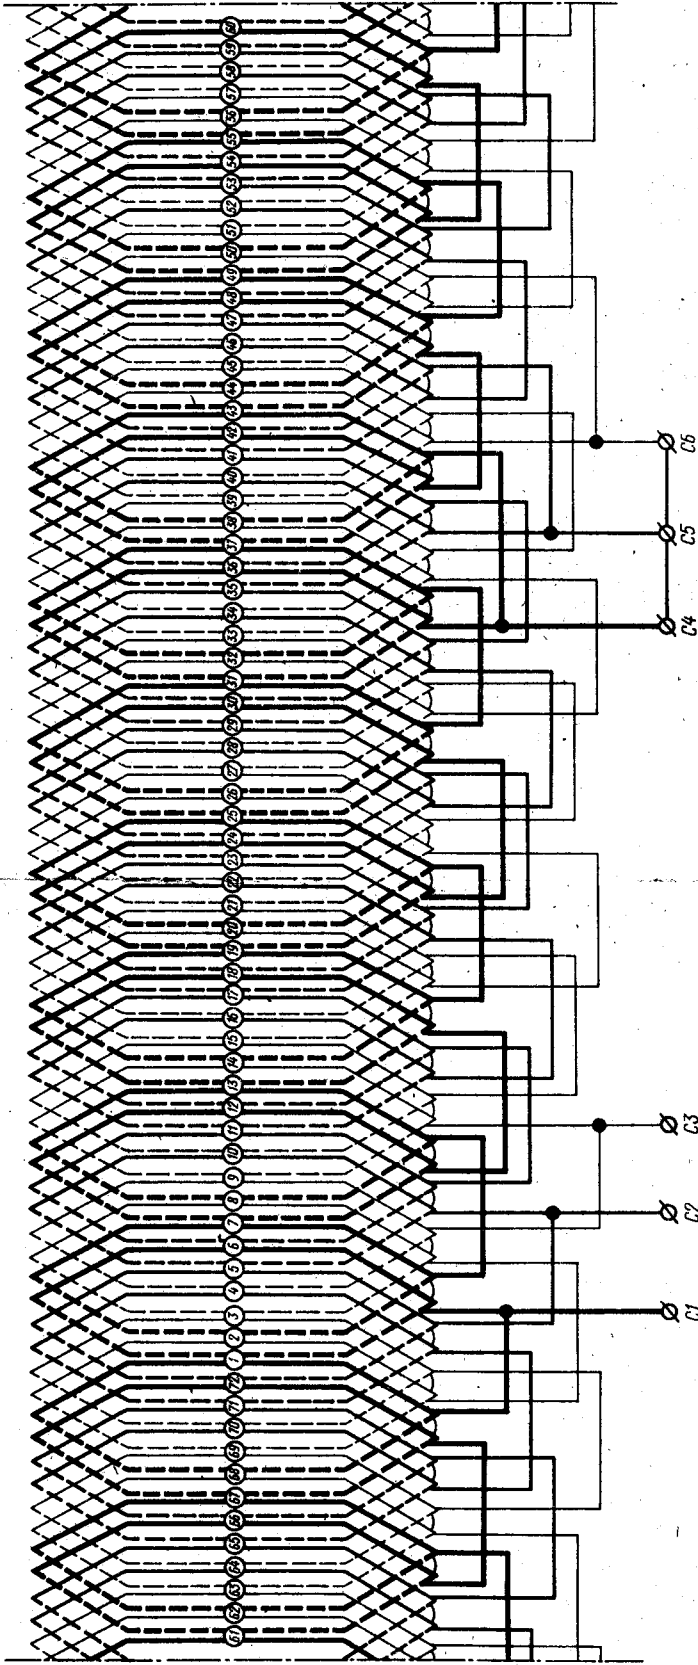


Число полюсов $2p=12$
 Число пазов $Z=72$
 Число фаз $m=3$
 Шаг по пазам $y=1-6$
 Число пазов на полюс и фазу $q=2$
 Число параллельных ветвей 2
 Число катушечных групп 36

АБВГ. XXXXXX. 037 34		Лист	Масса	Масштаб
Статор				
Схема электрическая				
соединений		Лист	Листов 1	
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разработ.				
Проб.				
Т. контрол.				
Н. контрол.				
Утвб				

Инд. № подл.	Инд. № подл.	Инд. № подл.	Инд. № подл.	Инд. № подл.
Взам. инд. №	Инд. № подл.	Инд. № подл.	Инд. № подл.	Инд. № подл.
Подп. и дата	Инд. № подл.	Инд. № подл.	Инд. № подл.	Инд. № подл.

АБВГ. ХХХХХХ. 015 34

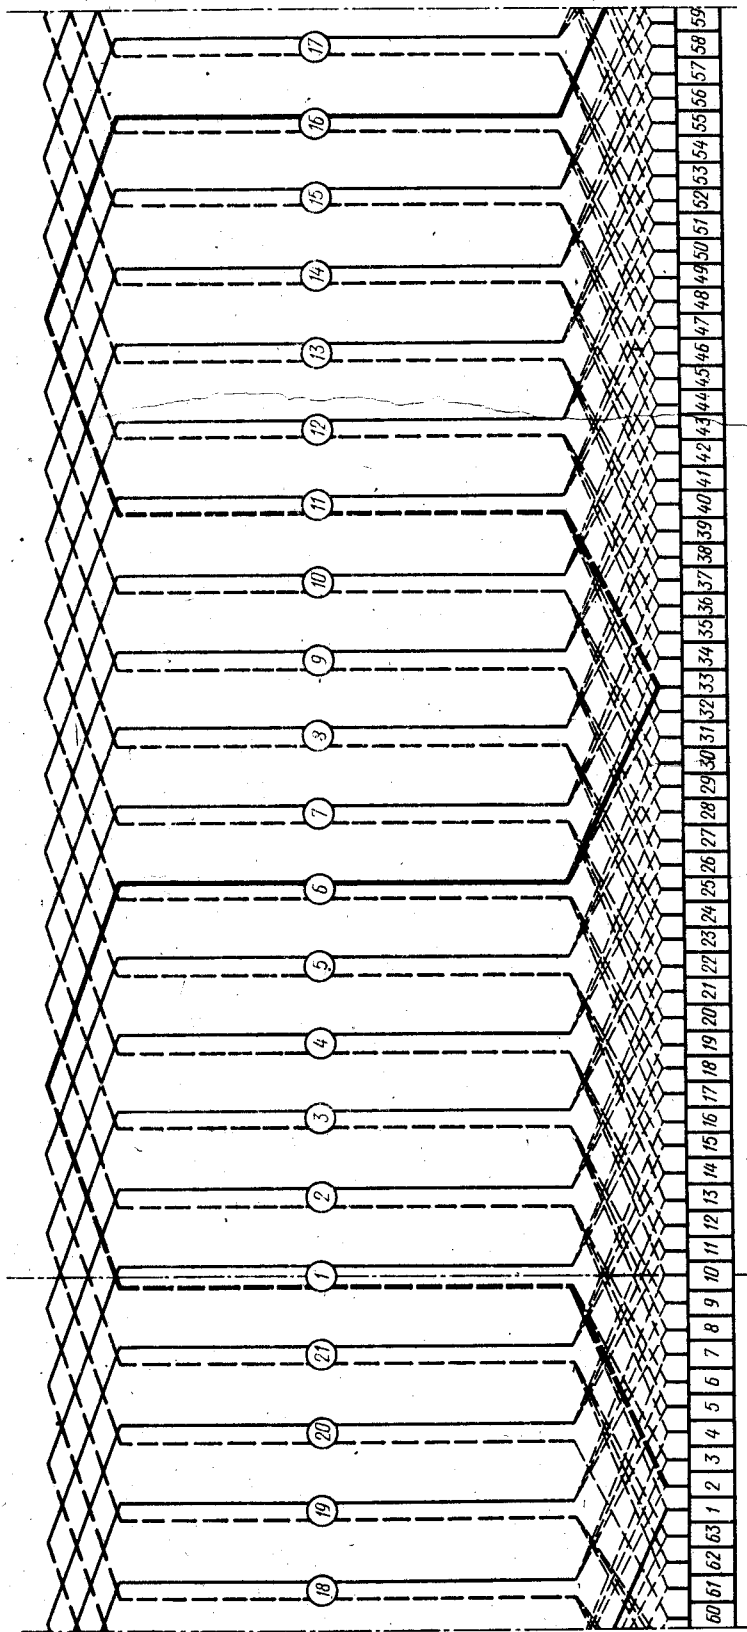

Середина пилы 1 должна совпадать с серединой коллекторной пластины 10

z = 21
 y = 1-6
 2p = 4
 k = 63
 y_к = 1-32


Число пазов
 Шаг по пазам
 Число полюсов
 Число коллекторных пластин
 Шаг по коллектору

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взм. инд. №	Инд. инд. №	Инд. № подл.	Подп. и дата
--------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------

АБВГ. ХХХХХХ. 015 34		Лист	Масса	Масштаб
Якорь				
Схема электрическая				
сведений		Лист	Листов	1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработ.				
Проб.				
Э. констр.				
Н. констр.				
Чит.				

ПРИМЕР 8

АБВГ.ХХХХХХ.02134

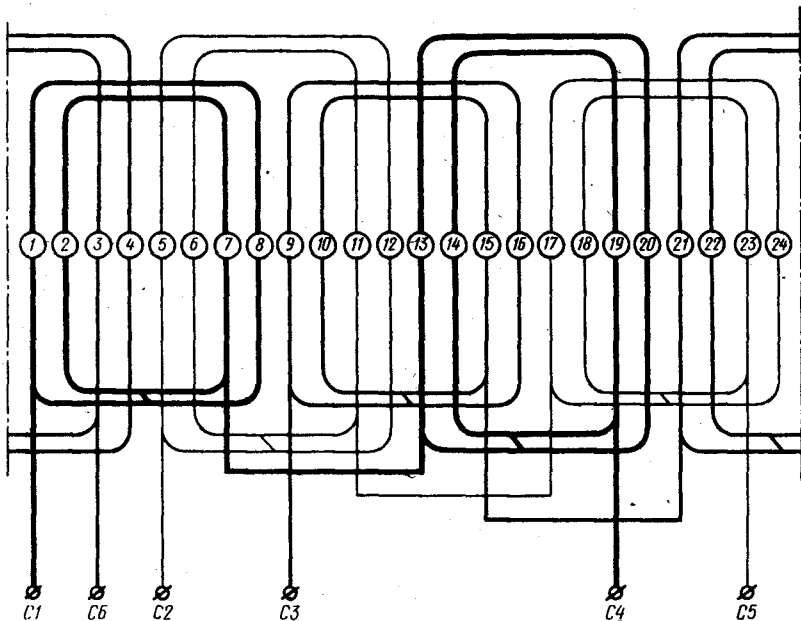

Число полюсов $2p=4$
 Число пазов $z=24$
 Число фаз $m=3$
 Шаг по пазам $y=1-8; 2-7$ и т.д.
 Число пазов на полюс и фазу $q=2$

Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			
Пров.			
Т. контр.			
Н. контр.			
Утв.			



Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			
Пров.			
Т. контр.			
Н. контр.			
Утв.			

АБВГ.ХХХХХХ.02134		
Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

Статор
 Схема электрическая
 соединений

ПРИМЕР 9

АБВГ. ХХХХХХ. 025 94

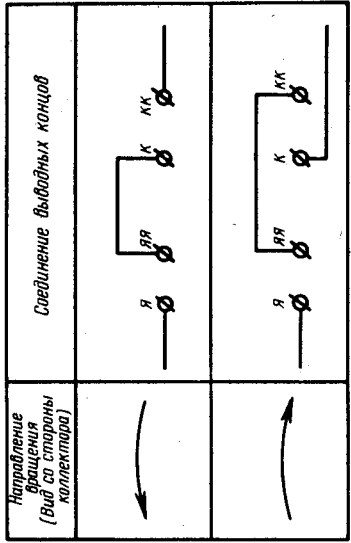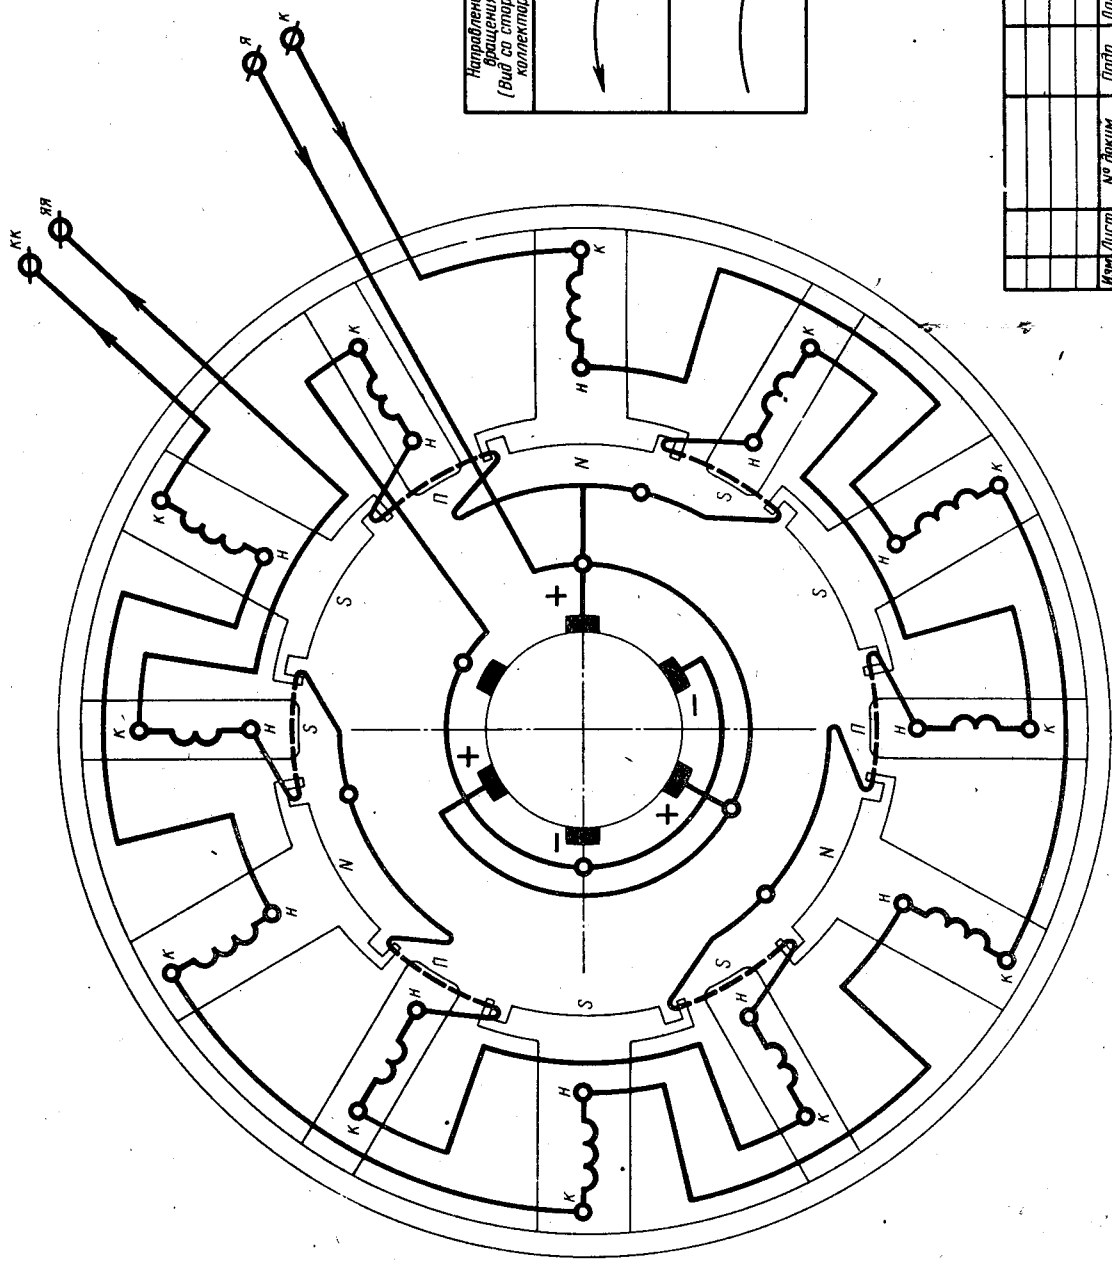


АБВГ. ХХХХХХ. 025 94		Лит.	Масса	Максимум
Электродвигатель		Лист		Листов 1
Схема электрическая				
соединений				
Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.				
Проб.				
Т. контр.				
И. контр.				
Удп.				

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № докл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ПРИМЕР 10

АБВГ. ХХХХХХ. 016 34

Катушечная группа

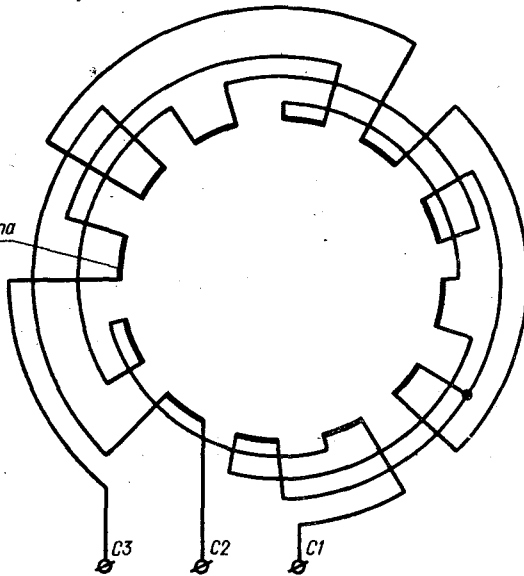


Число полюсов $2p=4$
 Число пазов $Z=24$
 Число фаз $m=3$
 Шаг по пазам $y=1-7$
 Число пазов на полюс и фазу $q=2$
 Число катушечных групп 12

АБВГ. ХХХХХХ. 016 34

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	АБВГ. ХХХХХХ. 016 34		
					Лит.	Масса	Масштаб
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп.	Дата	Статор	
						Схема электрическая	
						соединений	
						Лист	Листов 1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.							
Прод.							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							

ПРИМЕР 11

АБВГ XXXXXX.063 34

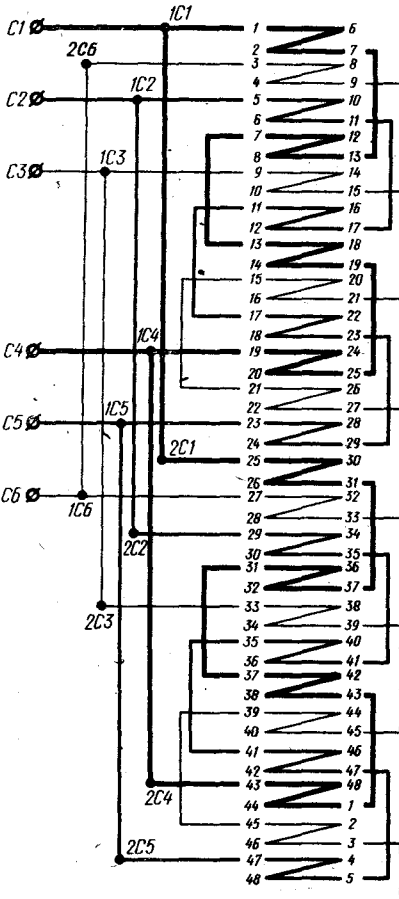

слева расположены выводы из сторон катушек, лежащих на дне пазов.

Справа расположены выводы из сторон катушек, лежащих вблизи воздушного зазора.

Число полюсов $2p=8$
 Число пазов $Z=48$
 Число фаз $m=3$
 Шаг по пазам $y=1-6$
 Число пазов на полюс и фазу $q=2$
 Число параллельных ветвей 2
 Число катушечных групп 24

Изм. №	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				


АБВГ XXXXXX.063 34

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Статор
 Схема электрическая
 соединений

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

ПРИМЕР 12

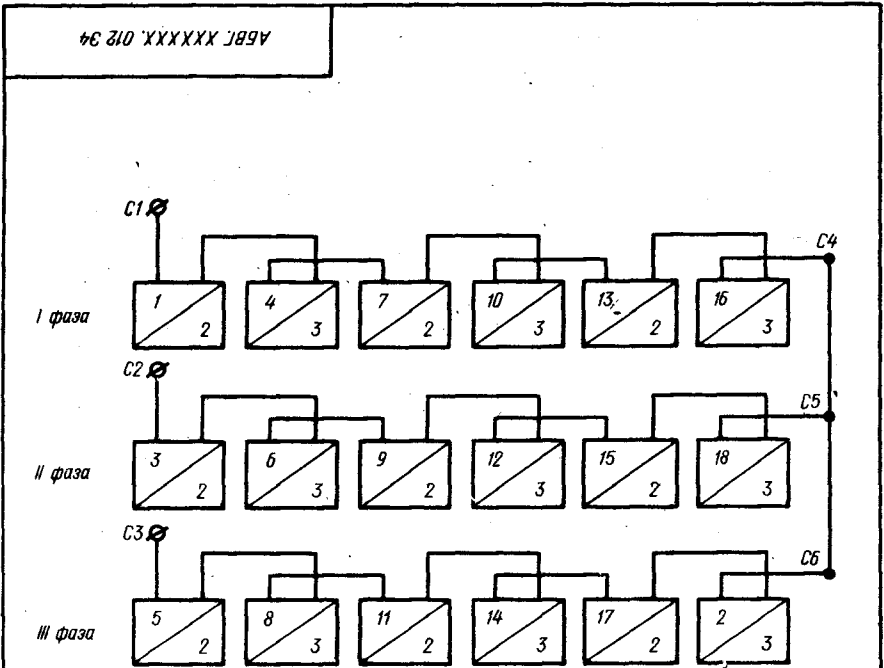

Число полюсов	$2p=6$
Число пазов	$z=45$
Число фаз	$m=3$
Шаг по пазам	$y=1-6$
Число пазов на полюс и фазу	$q=2\frac{1}{2}$
Число катушечных групп	18

Изм. инв. №	Инд. № докум.	Подп. и дата
Инд. № лист.	Инд. № докум.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				


АБВГ XXXXXX. 012 34

Статор
Схема электрическая
соединений

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

ПРИМЕР 13

АБВГ.ХХХХХХ.043.97

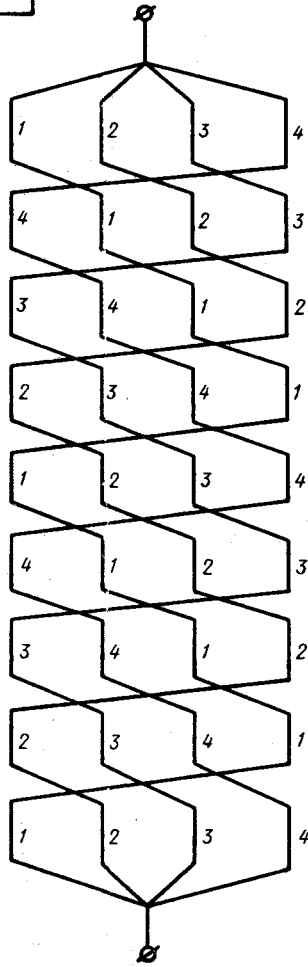

Лист и дата	
Инв. № докум.	
Инв. №	
Лист и дата	
Инв. №	


Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.				
Проб.				
Т. контр.				
И. контр.				
Утв.				

АБВГ.ХХХХХХ.043.97

Обмотка
Схема электрическая
расположения

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

АБВГ. XXXXX. 01137

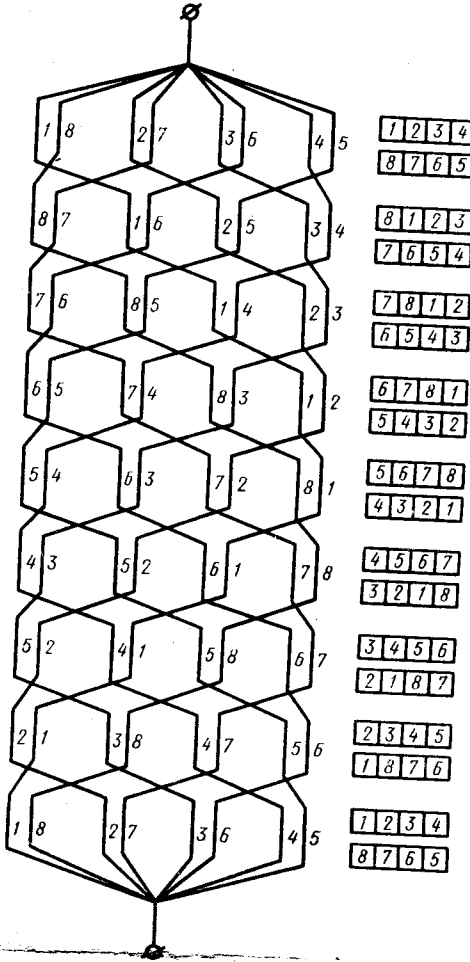

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	
Изм. Лист	
Разраб.	
Проб.	
Т. контр.	
Н. контр.	
Утв.	

АБВГ. XXXXX. 01137

Обмотка ВН
Схема электрическая
расположения

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	